



GLUE DOWN
GD30 - GD55 - GD70
PROFESIONÁLNÍ PRŮVODCE
INSTALACÍ, ÚDRŽBOU
A PÉČÍ O PODLAHU

POZNÁMKA: Tento dokument nahrazuje všechny dříve vydané tištěné i elektronické instalační dokumenty pro **Aspecta™**.

ÚVOD

Aspecta™ Glue Down je vysoce výkonná luxusní vinylová podlaha určená pro instalace pomocí profesionální metody celoplošného lepení s použitím vhodného doporučeného lepidla. Tento dokument poskytuje informace, které vám pomohou posoudit podmínky na místě realizace, zvolit kvalitní materiály pro přípravu podkladu a zajistit, aby byla pokládka provedena v nejvyšší možné kvalitě. Důkladná příprava, komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami a pečlivé dodržování pokynů jsou klíčem k úspěšné instalaci.

Tento dokument obsahuje informace a doporučení vycházející z dlouholetých zkušeností a osvědčených postupů v oboru. Podlahy Aspecta™ by měli instalovat pouze profesionální podlaháři, kteří mají prokazatelné zkušenosti s realizací zakázek podobného rozsahu a náročnosti. Pro zajištění plné platnosti záruky musí být podlahy Aspecta™ instalovány přesně podle postupů a informací uvedených v tomto dokumentu. Doporučujeme proto celý dokument pečlivě prostudovat ještě před zahájením pokládky.

Je důležité předcházet problémům již od samého začátku. Pokud si nejste jisti některou z informací uvedených v tomto dokumentu nebo se během instalace objeví jakýkoli problém, přerušete práci a kontaktujte svého místního distributora (Supellex), nebo zákaznickou podporu Aspecta™ pro další pokyny. Zákaznickou podporu Aspecta™ lze kontaktovat telefonicky na čísle +31 (0) 88 1662500 od pondělí do pátku mezi 9:00 a 17:00, případně e-mailem na info@aspecta flooring.com

OBECNÉ INFORMACE

Klíčem k úspěšné a bezproblémové instalaci je důkladná příprava. Podlahu Aspecta™ neinstalujte, dokud neprovedete pečlivé posouzení podmínek na místě (včetně potřebných měření a testů), neověříte, že příprava podkladu je dokončena a že práce všech ostatních řemesel byly ukončeny. Podmínky na stavbě musí odpovídat požadavkům uvedeným v tomto dokumentu. Při instalaci podlah Aspecta™ vždy používejte osvědčené pracovní postupy a dodržujte platné normy pro pokládku podlahových krytin, například BS 8203 ve Velké Británii, VOB část C, DIN 18365 v Německu, ČSN 744505 v České republice a všechny další relevantní evropské, národní a místní normy.

- Aspecta™ Glue Down je k dispozici v různých rozměrech a formátech. Poznámka: některé produkty Aspecta™ mají rovné hrany, zatímco jiné mají jemnou mikro-fázi.
- Aspecta™ Glue Down je určena pouze pro použití v interiéru a je vhodná pro instalaci nad úroveň terénu, v úrovni terénu i pod úroveň terénu. Podlaha Aspecta™ by však neměla být instalována v místech, kde je podklad pod konstrukcí budovy vystaven povětrnostním vlivům.
- Aspecta™ Glue Down není určena pro venkovní instalace ani pro prostory bez řízeného vnitřního klimatu.
- Aspecta™ Glue Down je vhodná pro instalaci na správně připravené betonové podklady, zavěšené dřevěné konstrukce, kovové podklady a další vhodné typy podkladů.
- Aklimatizace podlahy, lepidla i prostoru instalace: podlahu Aspecta™ instalujte pouze v klimaticky stabilních budovách, kde je teplota udržována v rozmezí 18–28 °C a relativní vlhkost 35–85 %, a to minimálně 48 hodin před instalací, během instalace i po jejím dokončení.
- Po instalaci chraňte podlahu **Aspecta™** před provozem minimálně **72 hodin**, aby mohlo dojít k úplnému spojení, vyschnutí a vyzrání lepidla. Podlahu **Aspecta™** neomývejte po dobu **pěti dnů** po instalaci.

KONTROLA A TESTOVÁNÍ NA MÍSTĚ INSTALACE

Před zahájením instalace naplánujte a absolvujte kontrolní schůzku přímo na stavbě za účasti generálního dodavatele, architekta a vlastníka objektu, při které budou přezkoumány všechny požadavky a zkontrolovány podmínky na místě podle tohoto dokumentu a příslušných stavebních předpisů či národních norem. Pokládka podlahy nesmí začít, dokud nejsou vyhodnoceny všechny podmínky na stavbě, dokončena potřebná měření a testování, připraven podklad a splněny všechny požadavky. Zjištěné nedostatky musí být neprodleně odstraněny ještě před instalací podlahy **Aspecta™**. Zahájení instalace znamená, že všechny podmínky na místě byly akceptovány.

1. Stavba nebo prostor, kde bude podlaha instalována, musí být kompletně dokončen ještě před zahájením testování na místě. To zahrnuje například **okna, dveře, střechu, stěny** apod.
2. Vnitřní klimatické podmínky musí být udržovány v rozmezí **18–28 °C** a relativní vlhkost **35–85 %**, a to minimálně **48 hodin před zahájením testování i po celou dobu testování**.
3. Místa určená pro měření vlhkosti podkladu je nutné správně naplánovat, připravit a po dobu testování chránit, aby bylo dosaženo **přesných a validních výsledků**.
4. Rovinnost podkladu u všech typů podkladů nesmí překročit **požadavek ČSN744505**.

PŘEVZETÍ, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

1. **Po převzetí materiálu** ihned odstraňte smršťovací fólii a zkontrolujte, zda není materiál poškozen a zda odpovídá objednavce – zejména **typ (číslo výrobku), barva, množství a číslo výrobní šarže**.
2. **Jakékoli nesrovnalosti** je nutné neprodleně nahlásit.
3. **Skladování:** Veškerý materiál skladujte **naplocho a mimo podlahu** v klimaticky stabilním, suchém a uzavřeném prostoru při teplotě **18–28 °C**. **Palety neskladujte ve dvou vrstvách na sobě**.
4. **Na místě instalace:** Materiál **Aspecta™** a lepidla je nutné **aklimatizovat minimálně 48 hodin před instalací** v prostoru s teplotou **18–28 °C** a relativní vlhkostí **35–85 %**, a tyto podmínky udržovat během instalace i po jejím dokončení. Neotevřené kartony rozdělte maximálně **do výšky 6 kartonů** a ponechte mezi nimi **minimálně 10 cm odstup**. Materiál držte mimo dosah **topných a chladicích rozvodů a přímého slunečního záření**. Pokud není k dispozici trvalý systém **HVAC (klimatizace)**, je nutné použít dočasné prostředky k udržení požadované **teploty a relativní vlhkosti**.

PŘÍPRAVA PODKLADU

1. Podlahu **Aspecta™** lze instalovat na dřevěné, betonové, terrazzo, kamenné a další správně připravené podklady, včetně podlah s **podlahovým vytápěním**. Jedním z klíčových faktorů pro dosažení kvalitního výsledného vzhledu podlahy **Aspecta™** je důkladná příprava podkladu. Informace uvedené v tomto dokumentu obsahují obecná doporučení pro přípravu různých typů podkladů. Výběr všech materiálů, jako jsou **systémy pro omezení vlhkosti, samonivelační stěrky, opravné hmoty na podlahy, dřevěné podkladové desky a další doplňkové materiály**, závisí na konkrétních podmínkách na místě instalace. Použití materiálů pro přípravu podkladu musí vždy probíhat **v souladu s pokyny jejich výrobce**.
2. Veškeré záruky týkající se vhodnosti a funkčnosti přípravých nebo doplňkových materiálů nese jejich výrobce nebo zhotovitel podlahy, **nikoli společnost Aspecta™**. Stav podkladu a případné problémy s přilnavostí způsobené použitím nedoporučených, nevhodných nebo nesprávně připravených **lepidel, penetračních nátěrů, vyrovnávacích hmot, oprav, betonových či sádrových směsí a dalších materiálů** jsou výhradní odpovědností podlaháře, generálního dodavatele a/nebo výrobce konkrétního podkladového systému.
3. Společnost **Aspecta™ Flooring** doporučuje používat pouze materiály pro přípravu podkladu (například **lepidla, penetrace, vyrovnávací stěrky apod.**) od renomovaných výrobců, kteří nabízejí kompletní systémy přípravy podkladů otestované a kompatibilní s podlahami **Aspecta™ Glue Down**. Přehled doporučených výrobků a výrobců naleznete na našich webových stránkách www.aspectaflooring.nl.

BETONOVÉ PODKLADY

Všechny **betonové podklady**, bez ohledu na stáří nebo úroveň konstrukce, musí být **řádně vyzrálé, bez nadměrné vlhkosti** a připravené v souladu s aktuální verzí normy **BS 8203 ve Velké Británii, VOB část C, DIN 18365 v Německu, ČSN 744505 v České republice**, nebo s jinými příslušnými evropskými a národními normami. Povrch betonové podlahy musí být **suchý, čistý, hladký a konstrukčně stabilní**. Musí být zbaven **prachu, rozpouštědel, barev, vosků, olejů, mastnoty, zbytků lepidel, odstraňovačů lepidel, vytvrzovacích prostředků vytvářejících film, silikátových penetračních prostředků, těsnicích a zpevňujících prostředků, separačních látek, alkalických solí, nadměrné karbonátce nebo cementového mléka, plísní a dalších nečistot**, které by mohly ovlivnit odvod vlhkosti z betonu.

Je nutné zajistit, aby betonový podklad **nebyl vystaven vztlínající vlhkosti ani hydrostatickému tlaku**. Před instalací je nutné **změřit vlhkost podkladu** a v případě potřeby ji upravit tak, aby odpovídala parametrům stanoveným příslušnými národními nebo místními normami. **Nasákové podklady a hladký, rovný povrch** jsou nezbytné pro správnou instalaci podlah **Aspecta™ Glue Down**. Obecně se doporučuje před instalací použít **vyrovnávací stěrku v tloušťce 3,0–4,0 mm a víc, dle situace na místě**.

Při instalaci lepených podlah v místnostech s **podlahovým vytápěním** je nutné dodržovat příslušné evropské, národní a místní normy (například **DIN 18365 a EN 1264-2** v Německu a v České republice). **Provozní teplota na povrchu podlahy nesmí překročit 27 °C**.

Podlahu, lepidla i prostor instalace je nutné **aklimatizovat** – instalace podlah **Aspecta™** je možná pouze v klimaticky stabilních prostorách, kde je teplota dlouhodobě udržována v rozmezí **18–28 °C** a relativní vlhkost **35–85 %**, a to **minimálně 48 hodin před instalací, během instalace i po jejím dokončení**.

Poznámka: V případě selhání přilnavosti nese odpovědnost za záruky a funkčnost **výrobce použité vyrovnávací nebo přípravné hmoty**, nikoli společnost **Aspecta™**.

DŘEVĚNÉ PODKLADY

Podlahy **Aspecta™** jsou doporučeny pro instalaci na **zavěšené dřevěné podklady**. Dřevěné podklady by měly mít **standardní dvouvrstvou konstrukci** s minimální celkovou tloušťkou **25 mm**. Jako finální vrstvu použijte **překližku určenou jako podkladová deska (underlayment grade)** o minimální tloušťce **7 mm**, s **plně broušeným povrchem**, případně jiný podkladový panel vhodný pro dané použití a schválený výrobcem. Vždy dodržujte **instalační pokyny výrobce**.

Dřevěné podkladové desky pro elastické podlahové krytiny musí být:

Konstrukčně stabilní

- **Speciálně navržené a certifikované pro elastické podlahové krytiny**
- **O minimální tloušťce 7 mm**
- **S hladkým povrchem**, aby nedocházelo k prokreslení podkladu (telegraphing)
- **Odolné proti vtlačení**
- **Bez látek**, které by mohly způsobit zbarvení podlahy

OSTATNÍ PODKLADY (např. keramická dlažba apod.)

Vždy je **nejlepším a doporučeným postupem odstranit stávající podlahovou krytinu** a začít instalaci na původním podkladu. V některých situacích to však není možné. V takovém případě mohou být jako podklad pro podlahy **Aspecta™** použity stávající materiály, například **terrazzo, mramor, keramická dlažba nebo průmyslové dlaždice**, pokud jsou **správně připraveny**.

Poznámka: Při přípravě těchto podkladů je nutné věnovat zvláštní pozornost jejich úpravě. Vždy se poraďte s dodavatelem materiálů pro přípravu podkladu ohledně vhodného výběru produktů, požadavků na aplikaci a podmínek záruky. Posouzení podkladu, výběr vhodných přípravných materiálů, jejich aplikace i výsledná funkčnost jsou **odpovědností zhotovitele podlahy a dodavatele přípravných materiálů**.

NEPOVOLENÉ PODKLADY

Níže uvedené podlahové krytiny musí být **před instalací odstraněny** a je nutné postupovat podle příslušné části „**Obecné podmínky**“ v kapitolách „**Betonové podklady**“ nebo „**Dřevěné podklady**“. U **lepených podlah** je nutné před instalací podlahy **Aspecta™** odstranit stará lepidla. Zbytky lepidel a asfaltových tmelů musí být **zapouzdřeny nebo vhodně ošetřeny** podle doporučených postupů. Jakékoli problémy související s vzhledem nebo funkcí podkladu jsou **odpovědností zhotovitele podlahy a/nebo výrobce podkladových materiálů**.

Nepovolené podklady jsou:

- asfaltové dlaždice (Asphalt Tile)
- koberce
- cementové podkladové desky pro dlažbu
- dřevotřískové desky (chipboard)
- PVC podlahy s pěnovou podložkou (cushion-back vinyl)
- všechny plovoucí podlahy
- desky s výztužnou skelnou mřížkou (glass mesh tile boards)
- sololit (hardboard)
- masivní dřevěné podlahy
- vrstvené dřevěné podlahy instalované na betonovém podkladu

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (zvláštní požadavky)

Sálavé podlahové vytápění: Podlahy Aspecta™ Glue Down lze instalovat na systémy podlahového vytápění. Topný systém by měl být ideálně uložen **65–75 mm pod povrchem betonové desky** a musí **být v provozu minimálně 2 týdny před instalací** podlahy Aspecta™.

Podlahového vytápění vypněte minimálně **48 hodin před instalací**, během instalace i **72 hodin po jejím dokončení**. Po uplynutí 72 hodin od instalace lze teplotu **postupně zvyšovat**, avšak **povrchová teplota podlahy nesmí nikdy překročit 27 °C**.

Poznámka: Pro schválení instalace, doporučení vhodného postupu a zajištění optimální funkčnosti vždy kontaktujte **výrobce systému podlahového vytápění a/nebo výrobce materiálů pro přípravu podkladu**.

INSTALACE

OBECNÉ INFORMACE

Před zahájením instalace ověřte, že dodaný materiál odpovídá požadovanému **typu, barvě, množství a výrobní šarži**, a zároveň se ujistěte, že bylo zvoleno **správné lepidlo pro daný typ použití a prostor**. Dále potvrďte, že všechny požadavky před instalací, uvedené v následující části tohoto dokumentu, byly **řádně splněny**.

Zahájení pokládky podlahy znamená **potvrzení správnosti aktuálního stavu podkladu a převzetí plné odpovědnosti za provedenou instalaci**.

KONTROLA VÝROBNÍ ŠARŽE A DATA VÝROBY

Vyhleďte **číslo výrobní šarže (run number)** na krátké straně každého kartonu a ověřte, že veškerý materiál určený pro danou instalaci pochází **ze stejné výrobní šarže**. Drobné odstínové rozdíly v rámci jedné šarže přispívají k přirozenému vzhledu podlah **Aspecta™**. Aby nedocházelo k viditelným rozdílům v odstínech, **neinstalujte materiál z různých šarží na velkých plochách**. Pro určení **data výroby** vyhleďte číslo šarže na krátké straně kartonu. Jedná se o **osmiciferné číslo oddělené tečkami**.

ČÍSLO ŠARŽE / DATUM VÝROBY

01.07.2020

DEN.MĚSÍC.ROK


- **Aklimatizace:** Lamely (kartony skladujte naplocho), lepidlo, prostor instalace i podklad musí být stabilizovány při teplotě **18–28 °C** a relativní vlhkosti **35–85 %** minimálně **48 hodin před instalací i po ní**.
- Ověřte, že množství podlahy **Aspecta™** a lepidla je dostatečné pro plánovanou plochu. Před instalací zkontrolujte materiál, zda nevykazuje **viditelné vady**. Zahájení instalace znamená **akceptaci dodaného materiálu**.
- Ujistěte se, že všechny pokládané plochy jsou **zcela čisté, suché a rovné** a že byla řádně provedena a zdokumentována veškerá **příprava podkladu**.
- Proveďte **závěrečnou kontrolu a převzetí podkladu**.
- Chraňte **okolní pracovní plochy a dokončené povrchy** před poškozením, které by mohlo vzniknout během instalace produktu.
- Podlaha **Aspecta™** by měla být instalována **až jako poslední stavební práce**, aby nedošlo k narušení instalace jinými profesemi nebo k poškození podlahy.
- Podlahy **Aspecta™** jsou k dispozici ve formátu **lamel, obdélníkových a čtvercových dílců**. Dlaždice instalujte ve stejném směru (blokově nebo s posunem), případně **otočené o 90°**, nebo podle návrhu architekta. U lamel musí být **čelní spoje posunuty minimálně o 15 cm** a instalovány **s nepravidelným posunem**, aby nevznikaly souvislé linie spojů.
- Podlahu **Aspecta™** lze instalovat **rovnoběžně nebo diagonálně** vzhledem k místnosti nebo hlavní stěně. Při plánování pokládky je nutné zohlednit návrh rozložení, který může být stanoven **architektem, designérem nebo investorem** (viz projektová dokumentace).
- Vyznačte **středové osy** a určete výchozí bod tak, aby byly na obou stranách místnosti **stejně široké krajní dílce**. To lze provést měřením nebo **suchým rozložením dílců** a vyznačením základních linií.
- **Metoda Wet-Set:** Rozvržení místnosti musí umožnit pokládku tak, aby instalátor pracoval **před čerstvě položenými dílci**. Tím se zabrání posunu dílců, vytlačení lepidla a jeho proniknutí na povrch podlahy. Toho lze dosáhnout vyznačením pracovních zón pomocí **křídových linií**, které nepřesahují pohodlný dosah ruky a odpovídají násobkům šířky lamel nebo dílců. Během instalace pravidelně **zvedněte jeden dílec nebo lamelu a zkontrolujte přenos lepidla na rubovou stranu**.
- Jakmile jsou všechny přípravné práce dokončeny, včetně **suchého přizpůsobení řezaných dílců (pokud je to nutné)**, můžete zahájit instalaci. Každý dílec před pokládkou zkontrolujte, zda nemá **viditelné vady**. Zahájení pokládky znamená **akceptaci materiálu**.
- **Ochrana nově instalované podlahy:** Nově položená podlaha musí být chráněna po dobu **vytvrzení lepidla** a zároveň před poškozením jinými stavebními pracemi. Předčasný provoz, bodové zatížení nebo pojezdová zátěž mohou způsobit **posun dílců, vytlačení lepidla nebo narušení spoje mezi lepidlem a podkladem**.
- Vždy začínejte instalaci na **čistém pracovišti**. Všechny ostatní stavební práce musí být dokončeny před instalací podlah **Aspecta™**. Každou lamelu nebo dílec před pokládkou pečlivě zkontrolujte a **neinstalujte poškozený materiál**. Před pokládkou také ověřte **čísla výrobních šarží a data výroby**.
- **DŮLEŽITÉ:** Po instalaci musí být všechny podlahy **Aspecta™ Glue Down** převálcovány **válcem o hmotnosti minimálně 50 kg**. V místech, kam se velký válec nedostane, použijte **ruční válec**.

INSTALACE DLAŽDIC ASPECTA™ (RESILIENT TILE)


Některé produkty **Aspecta™** mají na zadní straně **směrové šipky**.

Dlaždice **Aspecta™** je nutné instalovat tak, aby šipky směřovaly **stejným směrem**, čímž se zabrání rozdílům v odstínu, barvě nebo lesku.

Lamely **Aspecta™ (plank)** mohou být instalovány **náhodně**, bez ohledu na směr šipek. Tím se zvýrazní přirozená variabilita vzhledu položené podlahy.

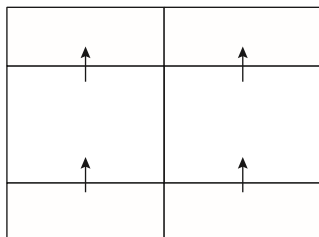

1Obrázek 1

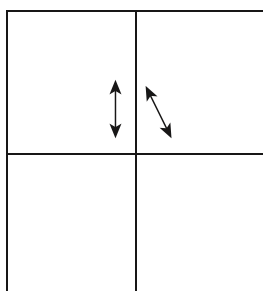


KROK 1: VYZNAČENÍ OSY MÍSTNOSTI

Nejprve si připravte rozvržení místnosti a najděte **střed jedné z čelních stěny**. Stejný bod určete také na **protější stěně**. Mezi těmito body **natáhněte křídovou čáru**, která vyznačí **středovou osu na podlaze**.

Podél této čáry následně změřte vzdálenost a určete **střed místnosti**.

V tomto bodě vyznačte **druhou čáru napříč místností v přesném pravém úhlu k první čáře**.


Obrázek 2

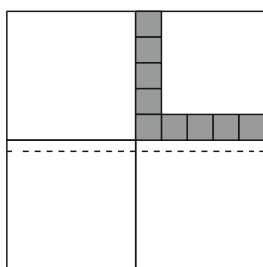

KROK 2: VYVÁŽENÍ ROZVRŽENÍ MÍSTNOSTI

Změřte nebo nasucho položte řadu dlaždic od středové čáry ke stěně, abyste určili velikost první a poslední dlaždice. Pokud by okrajová dlaždice byla příliš úzká, posuňte řadu dlaždic o polovinu jejich šířky a vyznačte novou referenční čáru křídou. Tato čára se poté stane novou startovní linií pokládky. (viz obrázek 2)

TIP: Velikost první dlaždice lze také vypočítat podle rozměrů místnosti, aniž by bylo nutné provádět zkušební pokládku.

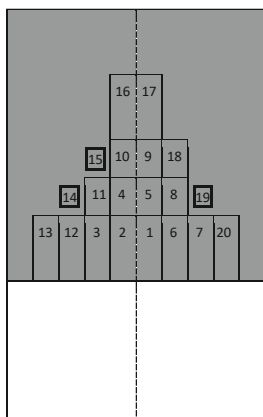

KROK 3: INSTALACE DLAŽDIC

Po určení rozvržení a vyznačení středových čar naneste na podklad lepidlo a zahajte pokládku podlahy podle doporučeného postupu.

Instalaci provádějte jednou z následujících metod podle pokynů výrobce lepidla:

- dry-to-touch (lepidlo zaschlé na dotek)
- wet-set (pokládka do čerstvého lepidla)

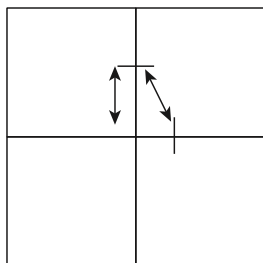
INSTALACE LAMEL ASPECTA™ (RESILIENT PLANK)

FIGURE A

KROK 1: VYZNAČENÍ OSY MÍSTNOSTI

Rozměřte rozvržení místnosti a určete **střed jedné z čelních stěn**.

Stejný bod vyhledejte také na **protější stěně**.

Mezi těmito body **natáhněte křídovou čáru**, která vyznačí **středovou osu na podlaze**.

Podél této čáry následně změřte vzdálenost a určete **střed místnosti**.

V tomto bodě vyznačte **druhou čáru napříč místností v přesném pravém úhlu k první čáře**.

(viz obrázek A)

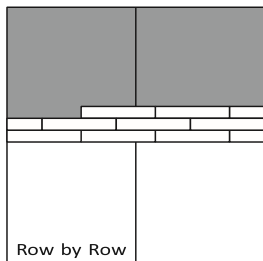


FIGURE B

KROK 2: VYVÁŽENÍ ROZVRŽENÍ

Změřte nebo nasucho položte řadu lamel od středové čáry ke stěně, abyste určili velikost první a poslední lamely. Pokud by okrajová lamela byla příliš úzká, posuňte řadu o polovinu šířky lamely a vyznačte novou referenční čáru křídou. Tato čára se poté stane novou startovní linií pokládky. (viz obrázek 2)

TIP: Velikost první lamely lze také vypočítat podle rozměrů místnosti, aniž by bylo nutné provádět zkušební pokládku. (viz obrázek B)

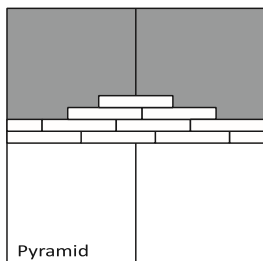


FIGURE C

KROK 3: INSTALACE DÍLCŮ

Po určení rozvržení a vyznačení středové čáry naneste na podklad lepidlo a zahajte pokládku podlahy podle doporučeného postupu, a to metodou dry-to-touch (lepidlo zaschle na dotek) nebo wet-set (pokládka do čerstvého lepidla).

(viz obrázek C)

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze doporučená lepidla, která jsou schválena a určena pro použití s podlahami Glue Down. Problémy s přilnavostí vzniklé použitím nedoporučených lepidel nejsou kryty zárukou.
- Veškeré záruky a garance týkající se vhodnosti a funkčnosti jakéhokoli produktu, který není doporučen společností Aspecta, nese výrobce daného materiálu nebo instalační firma, nikoliv společnost Aspecta™.
- Stav podkladu a problémy s přilnavostí způsobené použitím nedoporučených, nevhodných nebo nesprávně připravených lepidel, penetrací, vyrovnávacích hmot, opravárenských směrů, betonových či sádrových materiálů a dalších podobných produktů jsou plně odpovědností instalační firmy a/nebo výrobce daného materiálu pro přípravu podkladu.

ASPECTA™ GLUE DOWN – OBECNÁ PÉČE A ÚDRŽBA PODLAHY

Podlahy **Aspecta™ Glue Down** jsou vyráběny s vysoce odolnou povrchovou úpravou, která zajišťuje lepší vlastnosti při údržbě a širší možnosti péče pro koncové uživatele. Každá podlahová krytina však vyžaduje určitou péči, aby si zachovala svůj vzhled, a mnoha problémům lze předejít správnou údržbou ještě před jejich vznikem.

Typ prostoru, intenzita provozu a frekvence zatížení podlahy určují způsob a četnost údržby. Správná péče a údržba jsou zásadní pro zachování atraktivního vzhledu a bezpečnosti podlah **Aspecta™**. Následující doporučení pomohou udržet vzhled a prodloužit životnost vaší podlahy **Aspecta™**.

Doporučené zásady péče o podlahu

- Podlahu **denně zametejte nebo vysávejte**; používejte pouze vysavače bez rotačního kartáče („beater bar“).
- Používejte **čisticí rohože u všech vstupů**, aby se na podlahu nedostávaly nečistoty a abrazivní částice.
- **Nepoužívejte rohože s gumovou spodní vrstvou**, protože některé druhy gumy mohou způsobit trvalé zbarvení vinylu.
- Aby nedocházelo k **promáčknutí a poškrábání podlahy**, vybavte nohy těžkého nábytku nebo spotřebičů **ochrannými podložkami ze skla, filcu nebo jiného nebarvícího materiálu** s plochou alespoň **5 cm**.
Kancelářské židle a další pojízdný nábytek vybavte kolečky o průměru minimálně **5 cm** s nebarvícím povrchem.
Malé plastové patky na židlích nahradte **kovovými nebo filcovými kluzáky** s kontaktní plochou alespoň **2 cm**.
- Při manipulaci s těžkými předměty vždy používejte **vhodné pomůcky**, aby nedošlo k poškození podlahy.
- Na podlahy **Aspecta™** nikdy nepoužívejte čisticí pady nebo kartáče hrubší než **červený pad (ekvivalent 3M)**.
- Chraňte podlahu před **popálením** – žhavé konce cigaret, zápalky nebo jiné velmi horké předměty mohou podlahu poškodit.
- Podlahu **nezaplavujte vodou** a nevystavujte ji dlouhodobě stojící vodě.
- Používejte pouze **doporučené čisticí a údržbové prostředky** (např. **Dr. Schutz**), které jsou určeny pro **LVT podlahy s polyuretanovou povrchovou úpravou**.
- Podlahy **Aspecta™** mají dobrou odolnost proti skvrnám a většina běžných nečistot je nepoškodí. Rozlité tekutiny je však nutné **okamžitě odstranit**, protože čím déle zůstávají na podlaze, tím vyšší je riziko trvalého zbarvení.
- Vyhnete se **dlouhodobému působení přímého slunečního světla**. V době nejintenzivnějšího slunečního záření doporučujeme použít **závěsy nebo žaluzie**. Dlouhodobé vystavení slunci může způsobit změnu odstínu a vysoké teploty mohou vést k **roztavení dílců nebo lamel**.

Postupy údržby

Bezpečnost: Při mokřím čištění vždy používejte výstražné označení a zamezte vstupu osob, dokud podlahu zcela nevyschne. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.

Údržba bez leštění (No-Polish / No-Buffering)

A) První údržba po instalaci

1. Nechte lepidlo **vytvdit minimálně 48 hodin** před prvním mokřím čištěním.
2. Podlahu důkladně **zametejte, setřete prachovým mopem nebo vysajte** (bez rotačního kartáče), abyste odstranili prach a nečistoty.
3. Zbytky zaschlého lepidla odstraňte pomocí **neutrálního čisticího prostředku** nebo **minerálního lihu naneseného na čistý hadřík bez vláken**.
Nepoužívejte velké množství rozpouštědla a **nikdy jej neaplikujte přímo na podlahu** ani do spár.
4. Podlahu vytřete **vlhkým mopem s neutrálním čisticím prostředkem**.
5. V případě potřeby podlahu vyčistěte **automatickým čisticím strojem nebo rotačním strojem (max. 175 ot./min.)** s použitím neutrálního čisticího prostředku a vhodného kartáče nebo padu (červený nebo bílý pad – ekvivalent 3M).
6. Podlahu **důkladně opláchněte čistou vodou**, zbytky vody odsajte mokřím vysavačem nebo setřete čistým mopem a nechte podlahu zcela vyschnout.

Denní / běžná údržba

1. Pravidelně čistěte **vstupní rohože**, aby zachytávaly prach, písek a další nečistoty.
2. Podlahu **zametejte, setřete prachovým mopem nebo vysávejte**, aby se odstranily částice, které by mohly poškodit povrch.
3. Rozlité tekutiny **okamžitě odstraňte**. Lokální čištění provádějte neutrálním čisticím prostředkem a **mopem z mikrovlákna**.
4. Podlahu **pravidelně vytírejte vlhkým mopem** s neutrálním čisticím prostředkem (doporučeno denně).



Periodická údržba

1. Podle potřeby podlahu vyčistěte **automatickým čisticím strojem nebo rotačním strojem (max. 175 ot./min.)** s neutrálním čisticím prostředkem a vhodným padem (červený nebo bílý).
2. Podlahu **opláchněte čistou vodou**, zbytky vody odsajte mokřým vysavačem nebo setřete mopem a nechte podlahu zcela vyschnout.

Automatické čisticí stroje

Automatické čisticí stroje jsou dostupné jako **ručně vedené nebo pojízdné modely**. Některé jsou kompaktní a vhodné pro čištění obtížně přístupných míst, například kolem zařízení nebo pevného vybavení. Tyto stroje jsou **efektivní, bezpečné a ekonomické** a přinášejí výraznou úsporu času oproti klasickému čištění metodou **mop a kbelík**.

ERME Office:

Aspecta BV

Argon 37a | 4751XC Oud Gastel | The Netherlands Tel: +31 (0) 88
1662500 | info@Aspectaflooring.com

USA Office:

Aspecta NA

15 Oakwood Ave. | Norwalk, CT 06850 | United States of America